

Turbo

5303-988-0005 y 5303-988-0029

Aplicación

Audi A4, A6, Volkswagen Passat



En estos motores la tubería de lubricación del turbo pasa muy cerca del colector de escape. Al trabajar este motor a altas temperaturas con el tiempo esta tubería llega a obstruirse debido a la acumulación de carbonilla. En el momento que esto se produce el turbo falla.

Es imprescindible antes de cambiar el turbo comprobar la tubería y proceder a su reemplazo, si no la cambiamos volveremos a tener el turbo roto en cuestión de horas o minutos.

Este turbo se encuentra en las siguientes aplicaciones:

- | | | |
|---------------------|-------|--------|
| ➤ Audi A4 | 1.8/4 | 150 CV |
| ➤ Audi A6 | 1.8/4 | 150 CV |
| ➤ Volkswagen Passat | 1.8/4 | 150 CV |



La Referencia la tubería de lubricación es **058 145 778**