



13 de febrero de 2023  
BS059/23  
Asunto: Sustitución de los turbos 870248-5002S

## Boletín de Servicio

www.turbomaster.info

**Turbo**  
789500-5008S y 811223-varios  
**Aplicación**  
IVECO 8.7L F2CFE611A Y C

**Garrett**  
ADVANCING MOTION

### Sustitución de los turbos 789500-5008S y 811223-varios


Sustitución de estos turbos en las siguientes aplicaciones:

Referencia	Modelo	Tipo				
<u>Antigua</u>	<u>Camión</u>	<u>Motor</u>	<u>Cil.</u>	<u>Potencia</u>	<u>Referencia</u>	
➤ <b>789500-5008S</b>	Stralis	F2CFE611A	8.7L	400CV	<b>841805-5011S</b>	
➤ <b>811223-5001S</b>	Trakker	F2CFE611C	8.7L	310CV	<b>856254-5007S</b>	
➤ <b>811223-5006S</b>	New Holland	Cursor 9	8.7L	409CV	<b>859368-5004S</b>	
➤ <b>811223-5008S</b>	New Holland	Cursor 9	8.7L	443CV	<b>895368-5003S</b>	
➤ <b>811223-5020S</b>	Irisbus	F2C Cursor 9	8.7L	359CV	<b>856254-5007S</b>	

Al sustituir el turbo antiguo por el nuevo es necesario cambiar las siguientes piezas

<b>789500-5008S</b>	<b>841805-5011S</b>
<b>811223-5001S</b>	<b>856254-5007S</b>
<b>811223-5006S</b>	<b>895368-5004S</b>
<b>811223-5008S</b>	<b>895368-5003S</b>
<b>811223-5020S</b>	<b>856254-5007S</b>

- **Latiguillo salida aceite**  
5802507353
- **Arandela 6**  
17094724
- **Tornillo 6/100**  
18204874
- **Junta latiguillo**  
5802123625

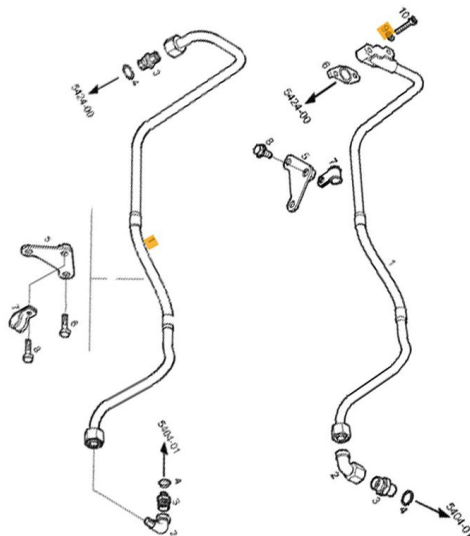



13 de febrero de 2023

**BS059/23**

**Asunto: Sustitución de los turbos 870248-5002S**

## **Boletín de Servicio**

[www.turbomaster.info](http://www.turbomaster.info)

*El kit de sustitución **227202** contiene todas las piezas necesarias para  
sustituir los turbos arriba indicados*